



ЗАО "РОСМА", 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, дом 5
(812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55 info@rosma.spb.ru

МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТМ, ТВ, ТМВ, ТНТБ



ПАСПОРТ В ИСКРУПАНИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр измерения	40	50	63	80	100	150	250
	МПа	кгс/см ²	бар	бар	бар	бар	бар
t, °C (для ТМТБ)	-	-	-	-	-	-	-

Класс точности: 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5.

Резьба присоединительного штуцера: M20x1,5, M16x1, M12x1,5; G1/8, G1/4, G1/2, 1/2NPT.

Исполнение: радиальное, осевое, eccentricическое, с передним фланцем, со скобой.

Электроконтактная приставка (I_{max} -220 Вт; ~380 Вт; I_{min} 1 А; Макс разр. Р конт.: 30 Вт, 50 Вт; Δ : ±4,0 %):

ОЗ (исполнение I), ОР (исполнение II), ЛРПР (исполнение III), ЛЗЛЗ (исполнение IV),

ЛРПЗ (исполнение V) и ЛЗПР (исполнение VI).

Гидролизополнение: глинерин (до -20°C), спиртогел (до -60°C).

Степень пылевлагозащищенности: IP40, IP54, IP65.

Специальное исполнение: Кислород; Аммиак.

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды, %/10°C: ± 0,5

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: манометр – 1 шт.; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 экз. (на 10 шт.)

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНКЕ

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тигрометры, тигонапорометры. ОТГ» и ТУ 4212-001-471901564-2008 и признан годным к эксплуатации.

MAP 2017



Дата изготовления:

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 2405-88. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

5. ПОВЕРКА

Проверка манометров показывающих ТМ, ТВ, ТМВ производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тигрометры и тигонапорометры показывающие и самопишущие. Методика поверки». Проверка манометров показывающих ТМТБ также производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тигрометры и тигонапорометры показывающие и самопишущие. Методика поверки» в части измерений давления и по методике, разработанной и утвержденной ВНИИМС.

Интервал между поверками – 2 года.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка - при температуре от -60 °C до 60 °C и относительной влажности 95% при 35 °C.

Хранение - при температуре от -50 °C до 50 °C и относительной влажности 95% при 35 °C.

Для приборов, заполненных глицерином, температура не должна быть ниже -20°C.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно очищаемых помещениях (за исключением специальных типов манометров). Диапазон измерений оптимальный: 3/4 шкалы при постоянном давлении или 2/3 шкалы при переменном давлении.

Относительная влажность воздуха до 90 %. Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления и (или) вибрации, которые вызывают колебания стрелки более 0,1 величины предела допускаемой основной погрешности, следует использовать приборы с гидролизополнением.

При измерении давления кислорода, следует применять приборы только с маркировкой 0; на циферблатае.

При измерении давления кислорода, запрещается использовать гидролизополнение приборов.

Диапазоны температур окружающей среды и макс. г. измеряемой среды в зависимости от серии и исполнения:

Серия	Исполнение	г. окр. среды, °C	г. изм. среды, °C
10	стандартное исполнение, ТМТБ	-60 ... +60	до +150
	сварочные	-60 ... +60	до +80
	МТИ	-60 ... +60	до +100
20	аммиачные	-60 ... +60	-
	без заполнения	-60 ... +60	до +150
	с заполнением	-20 ... +60	до +100
21	глинерин	-60 ... +60	до +100
	спирт	-60 ... +60	до +200
	без заполнения	-60 ... +60	до +100
	глинерин	-20 ... +60	до +100
	спирт	-60 ... +60	до +100
	с заполнением	-60 ... +60	до +100

8. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ предназначены для измерений избыточного давления жидкостей, газов и пара (ТМ, ТМТБ), вакуумметрического давления (ТВ) и давления разрежения (ТМВ). Модель ТМТБ, также называемая термоманометром, может наряду с давлением измерять температуру.

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ могут применяться в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.

9. ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубы перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.

Принцип измерения температуры в модели ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента (биметаллической пружины) от измеряемой температуры.

Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра серии 20 и 21 демпфирующей жидкостью (глинерином или спиртом) для повышения износостойчивости и выброустойчивости манометров.

В комплекте со специальными разделительными камерами манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ могут использоваться для измерений давления высокотемпературных, агрессивных, несущих извешенные твердые частицы, а также кристаллизующихся сред.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия: прибор применять для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен; прибор нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если: прибор не работает; стекло прибора разбито или повреждено; стрелка имеет скакчки или не возвращается к нулевой отметке; погрешность показаний превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка нулевой отметки.

Отключение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора. Монтаж (демонтаж) приборов производится при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении (положение прибора с вертикальным расположением шарфебрата (допускаемое отклонение $\pm 5^\circ$ в любую сторону)), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанном на шарфебрате. При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа.

Присоединять усилия к корпусу прибора запрещается. Кругящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Полвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм. При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо устанавливать перед прибором петлевую трубку. Также петлевая трубка может устанавливаться для защиты манометра от воздействия пульсаций измеряемой среды и уменьшения влияния температуры среды на точность показаний манометра.

Типовой узел отбора для подключения манометра состоит из приварной бобышки с плоской подложкой под уплотнительную прокладку (БП-ТМ-30-G1/2 или БП-ТМ-30-M20x1,5), петлевой трубки, трехходового крана. В качестве уплотнения в резьбовых соединениях между приварной бобышкой, краном и манометром рекомендуется применять таронитовую, фторопластовую или медную прокладку.

При монтаже термоманометров ТМТБ резьбовые соединения уплотнить лентой ФУМ, жгутом ФУМ или линяльной подмоткой. Уплотнительная подмотка должна осуществляться в направлении, противоположном направлению вкручивания детали, чтобы при монтаже вкручиваемая деталь не срывала подмотку. В термоманометре в качестве термозондиста используется биметаллическая пружина, находящаяся в нижней части штоков прибора. Погрешность измерения температуры минимальна, если конец защитной гильзы погружен на глубину не менее 1/3 и не более 2/3 диаметра трубопровода.

Для манометров с возможностью гидрозаполнения после монтажа необходимо срезать специальный выступ на пробке прибора. Для пробок с клапаном или кранником – открыть клапан или кранник.